



Подготовка

Подготовка поверхности заключается в следующем:


- выровнять стены, если необходимо;
- очистить стены от грязи, пыли;
- прогрунтовать и дать высохнуть.

Поклейку обоев, декоративное окрашивание стен/потолков лучше делать после монтажа полиуретана.

Важнейший этап подготовки к монтажу - дать полиуретану пару дней вылежаться в помещении, для которого он предназначен. Материал должен принять его влажность и температуру.

Обратите внимание! Если помещение не отапливается, то лучше воздержаться от монтажа лепнины в холодное время года. Низкие температуры могут негативно сказаться на качестве поклейки.

Необходимые инструменты

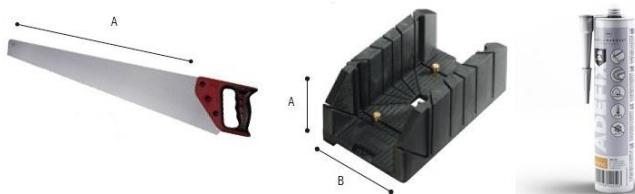

Приклеивать лепнину из полиуретана своими руками может даже начинающий мастер. Свободного времени, аккуратности и умения пользоваться инструментами достаточно для хорошего результата.

В перечень необходимых инструментов и расходных материалов входят:

- стусло - используется для распила декоративного карниза под нужным углом;
- мелкая зубчатая ножовка - для распила лепнины из полиуретана без заусенец;
- шпатель резиновый - для деликатного нанесения клея, чтобы не вредить краям декора;
- клей для погонажной фиксации лепнины - из расчета 40 мл на 1 погонный метр;
- клей для стыковочного соединения деталей - 1,5 мл на 1 метр погонный;;
- шкурка мелкозернистая - для удаления следов клея;
- рулетка;
- саморезы - для предотвращения сползания в первые сутки и надежной последующей фиксации широких (от 70 мм), гибких молдингов, карнизов под подсветку или под натяжной потолок;
- перфоратор, если поверхность из бетона.

Этапы монтажа

1. Сделать разметку на поверхности стены/потолка.
2. Отметить на всех элементах места срезов длястыковки углов, сделать разрезы с помощью стусла.

- Если стена бетонная, то нужно просверлить по 2-3 отверстия на изделии под саморезы (в зависимости, от длины плинтуса).
- Нанести и равномерно распределить шпателем клей на обратной стороне лепнины по краям, соприкасающимся с поверхностью.
- Элемент приложить и слегка придавить к стене, а затем зафиксировать с помощью саморезов. При этом крепежный элемент нужно утапливать.
- После подсыхания декора (обычно на это уходят одни стуки) отверстия от самореза можно зашпаклевать, зашкурить.
- Лишний клей удалить шпателем.
- Через 24 часа можно переходить к покраске лепнины.

Стыковка элементов


При работе со стыковочным kleem нужно использовать резиновые перчатки.

- Клей нанести на всю площадь соединения, излишки удалить шпателем.
- Состыковать элементы, расстояние между ними должно составлять 1-2мм, его нужно заполнить стыковочным kleem, излишки убрать.
- Шов закрепить мебельным степлером.
- После того, как клей полностью высох (рекомендуемое время указывает производитель), скобы можно удалить, излишки kleя - срезать ножом, а поверхность - ошкурить.
-


Покраска

Изделия можно красить через 24 часа после монтажа. Перед окраской необходимо обезжирить поверхность для равномерного нанесения краски. Рекомендуется предварительно прокрасить места стыков.

ВНУТРЕННИЙ УГОЛ

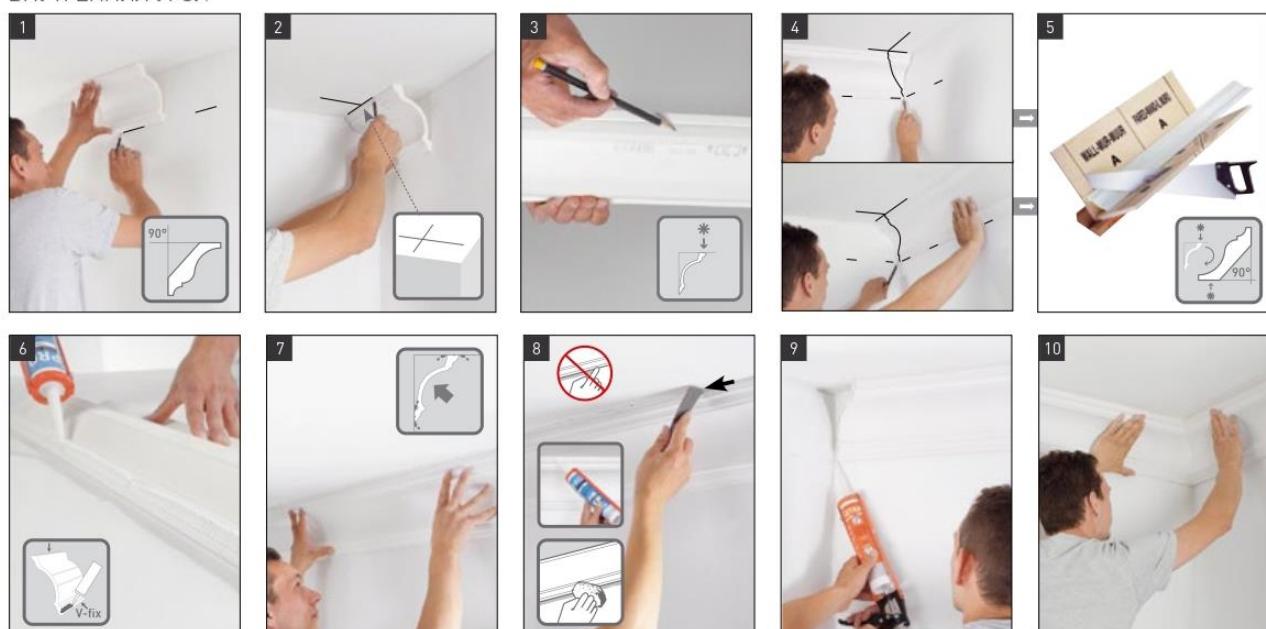

ВНЕШНИЙ УГОЛ

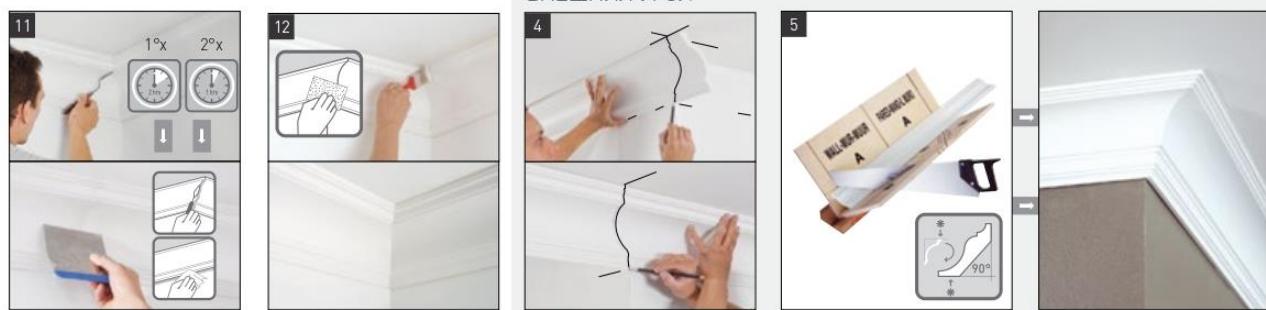

ВНУТРЕННИЙ УГОЛ С338В

