


Потолочный плинтус

Монтаж

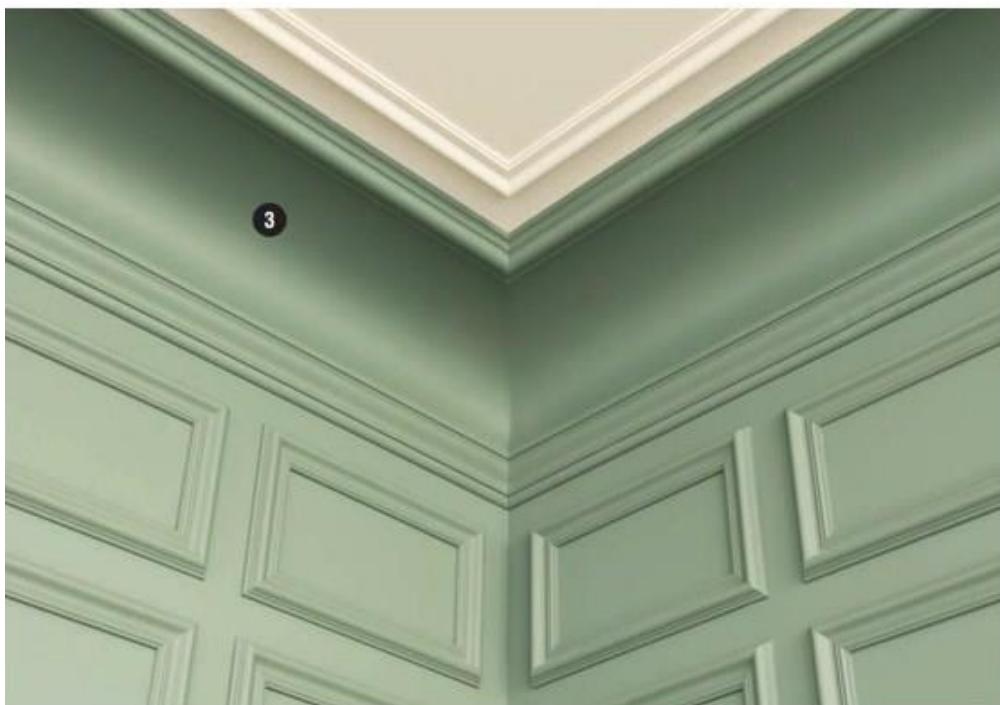

Подготовка

Подготовка поверхности заключается в следующем:


- выровнять стены, если необходимо;
- очистить стены от грязи, пыли;
- прогрунтовать и дать высохнуть.

Поклейку обоев, декоративное окрашивание стен/потолков лучше делать после монтажа полиуретана.

Важнейший этап подготовки к монтажу - дать полиуретану пару дней вылежаться в помещении, для которого он предназначен. Материал должен принять его влажность и температуру.

Обратите внимание! Если помещение не отапливается, то лучше воздержаться от монтажа лепнины в холодное время года. Низкие температуры могут негативно сказаться на качестве поклейки.

Необходимые инструменты

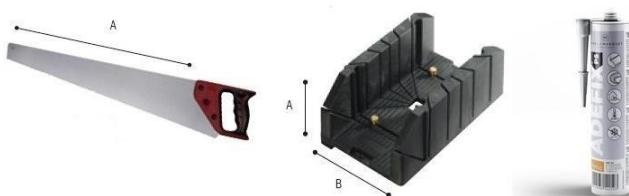

Приклеивать лепнину из полиуретана своими руками может даже начинающий мастер. Свободного времени, аккуратности и умения пользоваться инструментами достаточно для хорошего результата.

В перечень необходимых инструментов и расходных материалов входят:

- стусло - используется для распила декоративного карниза под нужным углом;

- мелкая зубчатая ножовка - для распила лепнины из полиуретана без заусенец;
- шпатель резиновый - для деликатного нанесения клея, чтобы не вредить краям декора;
- клей для погонажной фиксации лепнины - из расчета 40 мл на 1 погонный метр;
- клей для стыковочного соединения деталей - 1,5 мл на 1 метр погонный;;
- шкурка мелкозернистая - для удаления следов клея;
- рулетка;
- саморезы - для предотвращения сползания в первые сутки и надежной последующей фиксации широких (от 70 мм), гибких молдингов, карнизов под подсветку или под натяжной потолок;
- перфоратор, если поверхность из бетона.

Этапы монтажа

1. Сделать разметку на поверхности стены/потолка.
2. Отметить на всех элементах места срезов для стыковки углов, сделать разрезы с помощью стусла.
3. Если стена бетонная, то нужно просверлить по 2-3 отверстия на изделии под саморезы (в зависимости, от длины плинтуса).
4. Нанести и равномерно распределить шпателем клей на обратной стороне лепнины по краям, соприкасающимся с поверхностью.
5. Элемент приложить и слегка придавить к стене, а затем зафиксировать с помощью саморезов. При этом крепежный элемент нужно утапливать.
6. После подсыхания декора (обычно на это уходят одни сутки) отверстия от самореза можно зашпаклевать, зашкурить.
7. Лишний клей удалить шпателем.
8. Через 24 часа можно переходить к покраске лепнины.


Стыковка элементов

При работе со стыковочным клеем нужно использовать резиновые перчатки.


1. Клей нанести на всю площадь соединения, излишки удалить шпателем.
2. Состыковать элементы, расстояние между ними должно составлять 1-2мм, его нужно заполнить стыковочным клеем, излишки убрать.
3. Шов закрепить мебельным степлером.
4. После того, как клей полностью высох (рекомендуемое время указывает производитель), скобы можно удалить, излишки клея - срезать ножом, а поверхность - ошкурить.
- 5.

Покраска

Изделия можно красить через 24 часа после монтажа. Перед окраской необходимо обезжирить поверхность для равномерного нанесения краски. Рекомендуется предварительно прокрасить места стыков.

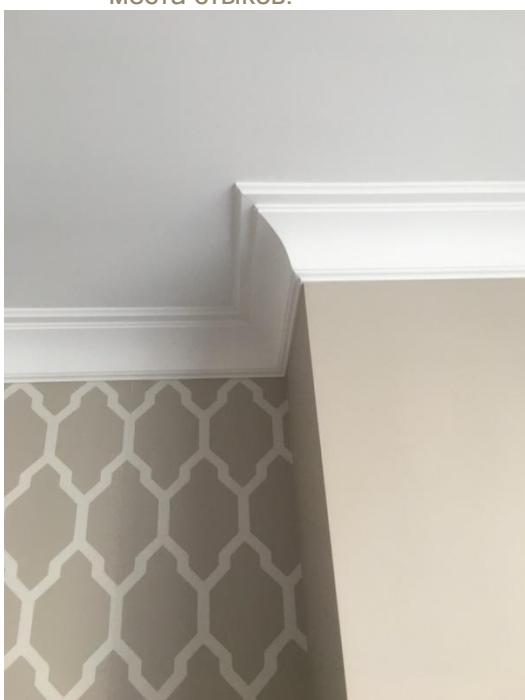

ВНУТРЕННИЙ УГОЛ

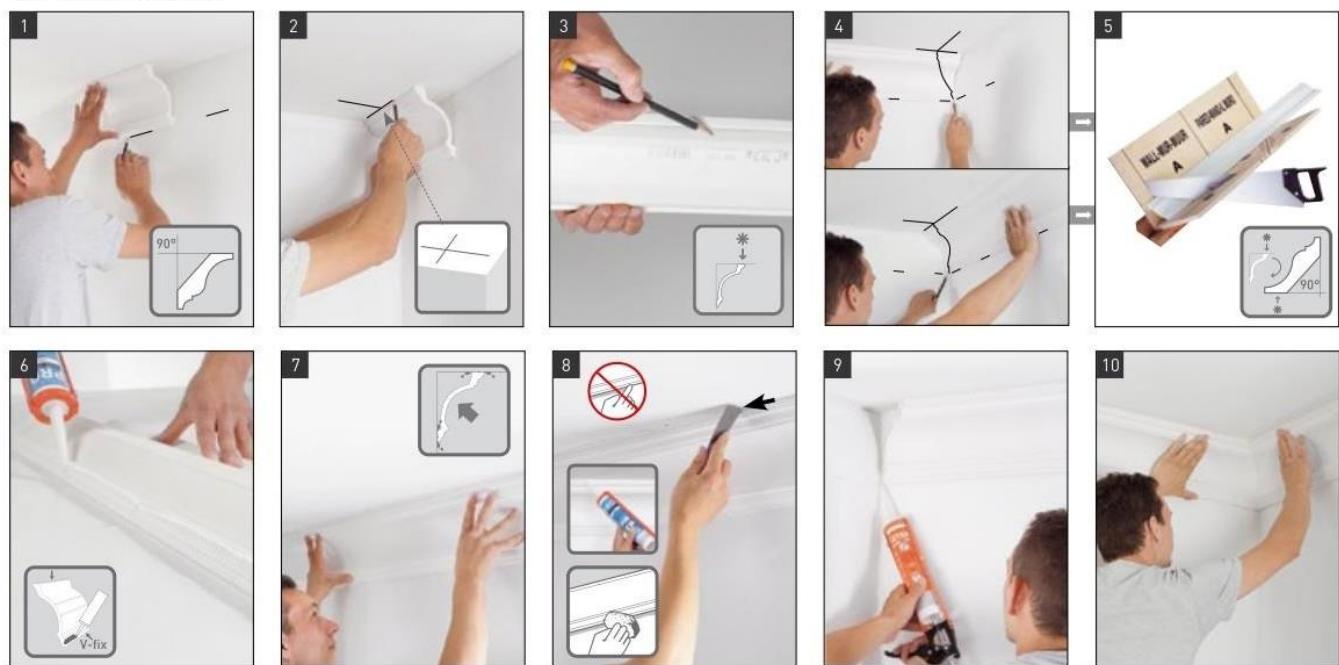

ВНЕШНИЙ УГОЛ



ВНУТРЕННИЙ УГОЛ С338В

